

2023年1月16日

各位

ENEOS株式会社
北海道エネルギー株式会社

**室蘭市高砂地区の水道水からベンゼンが検出された事案に関する
住民の皆様へのご説明について**

ENEOS株式会社（社長：齊藤 猛、以下「ENEOS」）と北海道エネルギー株式会社（社長：木村 信広、以下「北海道エネルギー」）は、1月15日（日）に室蘭市主催にて開催された「第2回高砂町1丁目水質基準値超過に係る住民説明会」に出席しましたので、その内容につきお知らせいたします。

本説明会において、ENEOSから当該地域の住民の皆さまに対して、「これまでの経緯」、「SS敷地内・外におけるボーリング調査結果」、「現時点において推定される漏洩時期と漏洩量」および「今後の対応」について説明いたしました。詳細については添付資料をご参照ください。

ENEOSならびに北海道エネルギーは、健康影響および土壌・地下水の汚染への対応策をはじめ、本説明会において、住民の皆さまからご指摘をいただきました様々な課題に、住民の皆さまお一人お一人のお話をお伺いしながら、真摯に向き合い、適切に対応してまいります。

当事案により、当該地域の住民の皆さまに、ご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。

添付資料：室蘭高砂SSにおけるガソリン漏洩に関するこれまでの経緯と今後の対応について

以上

（お問合せ先）

ENEOS株式会社	広報部 広報グループ	03-6257-7150
	北海道支店 総務グループ	011-251-4555
北海道エネルギー株式会社	販売企画部 販売企画課	070-7400-3983
	受付時間	平日 9:00~17:00

2023年1月15日
ENEOS株式会社
北海道エネルギー株式会社

室蘭高砂SSにおけるガソリン漏洩に関する これまでの経緯と今後の対応について

1. これまでの経緯について・・・『資料①』

- (1) SS概要
- (2) 経緯

2. SS敷地内・外におけるボーリング調査結果について・・・『資料②』

- (1) 敷地内調査（7地点）の結果
- (2) 敷地外調査（20地点+3地点）の結果

3. 現時点において推定される漏洩時期と漏洩量について・・・『資料③』

- (1) 漏洩時期
- (2) 漏洩量

4. 今後の対応について・・・『資料④』

- (1) 追加検査（PET）
- (2) 土壌・地下水汚染の浄化作業

以上

室蘭高砂 S S におけるガソリン漏洩に関する
これまでの経緯について

1. 室蘭高砂 S S の概要

名 称	Dr. Drive 室蘭高砂店
住 所	北海道室蘭市高砂町 1 丁目 2 5 - 1 3
開所時期	1 9 7 3 年 1 2 月
改造時期	1 9 9 0 年 1 1 月
設備・敷地の所有者	設備：ENEOS(株)所有 土地：(株)ENEOS フロンティア所有 (ENEOS が賃借)
運営者	北海道エネルギー(株)

2. ガソリン漏洩に関するこれまでの経緯（重要事象の抜粋）

【2022年】

時期	経緯の概要
7 月 8 日(金)	・室蘭市水道部が S S 前面道路の試掘を実施
7 月 1 1 日(月)	・試掘の際に油臭ありの連絡が北海道エネルギーから ENEOS にあり ・ <u>地下タンク、配管の点検（消防法に基づく微加圧検査等）を実施</u> ・ <u>レギュラーガソリン配管の異常を検知</u>
7 月 1 2 日(火)	・ <u>室蘭市消防本部に報告</u>
7 月 1 4 日(木)	・ <u>追加の地下タンク・配管点検（加圧検査）を実施</u>
7 月 1 5 日(金)	・ <u>追加点検でも異常が確認されたため、S S の営業を停止</u>
8 月 1 日(月)	・ <u>①土壌ガス調査開始</u>
8 月 1 2 日(金)	・①土壌ガス調査結果（ベンゼンを検出）を北海道環境生活部に報告
8 月 1 7 日(水)	・ <u>② S S 敷地内の土壌ボーリング調査を開始（7 地点）</u>
8 月 3 1 日(水)	・②土壌ボーリング調査の結果を北海道環境生活部に報告
1 0 月 1 1 日(火)	・ <u>③ S S 敷地外の土壌ボーリング調査を開始（2 0 地点）</u>
1 0 月 1 9 日(水)	・ <u>④ S S 敷地内の追加の土壌ボーリング調査を開始（2 地点）</u>

時期	経緯の概要																								
1 1 月 2 5 日(金)	<p>・③④ <u>S S 敷地内外の土壤ボーリング調査結果を室蘭市に報告</u></p> <p>【敷地内】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調査地点数 (基準超過地点数)</th> <th>測定値 (最大値)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土壤</td> <td>9 (7)</td> <td>0. 9 1 mg/L</td> <td>0. 0 1 mg/L</td> </tr> <tr> <td>地下水</td> <td>9 (8)</td> <td>5. 1 mg/L</td> <td>0. 0 1 mg/L</td> </tr> </tbody> </table> <p>【敷地外】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調査地点数 (基準超過地点数)</th> <th>測定値 (最大値)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土壤</td> <td>2 0 (1)</td> <td>0. 0 6 2 mg/L</td> <td>0. 0 1 mg/L</td> </tr> <tr> <td>地下水</td> <td>2 0 (2)</td> <td>0. 3 3 mg/L</td> <td>0. 0 1 mg/L</td> </tr> </tbody> </table>	区分	調査地点数 (基準超過地点数)	測定値 (最大値)	基準値	土壤	9 (7)	0. 9 1 mg/L	0. 0 1 mg/L	地下水	9 (8)	5. 1 mg/L	0. 0 1 mg/L	区分	調査地点数 (基準超過地点数)	測定値 (最大値)	基準値	土壤	2 0 (1)	0. 0 6 2 mg/L	0. 0 1 mg/L	地下水	2 0 (2)	0. 3 3 mg/L	0. 0 1 mg/L
区分	調査地点数 (基準超過地点数)	測定値 (最大値)	基準値																						
土壤	9 (7)	0. 9 1 mg/L	0. 0 1 mg/L																						
地下水	9 (8)	5. 1 mg/L	0. 0 1 mg/L																						
区分	調査地点数 (基準超過地点数)	測定値 (最大値)	基準値																						
土壤	2 0 (1)	0. 0 6 2 mg/L	0. 0 1 mg/L																						
地下水	2 0 (2)	0. 3 3 mg/L	0. 0 1 mg/L																						
1 2 月上旬	<p>・揚水ばっ気装置の設置完了</p> <p>・稼働に向け、<u>汚染水処理後の処理水をサンプリングし分析 (3 2 項目)</u></p>																								
1 2 月 1 9 日(月)	<p>・⑤漏洩範囲特定のため、<u>追加で S S 敷地外の土壤ボーリング調査を開始 (3 地点)</u></p>																								


【2 0 2 3 年】

時期	経緯の概要												
1 月 1 1 日(水)	<p>・⑤ <u>S S 敷地外の追加土壤ボーリング調査の結果、地下水から基準値を超えるベンゼンを検出</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調査地点数 (基準超過地点数)</th> <th>測定値 (最大値)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土壤</td> <td>3 (0)</td> <td>0. 0 0 2 mg/L</td> <td>0. 0 1 mg/L</td> </tr> <tr> <td>地下水</td> <td>3 (3)</td> <td>0. 4 6 mg/L</td> <td>0. 0 1 mg/L</td> </tr> </tbody> </table>	区分	調査地点数 (基準超過地点数)	測定値 (最大値)	基準値	土壤	3 (0)	0. 0 0 2 mg/L	0. 0 1 mg/L	地下水	3 (3)	0. 4 6 mg/L	0. 0 1 mg/L
区分	調査地点数 (基準超過地点数)	測定値 (最大値)	基準値										
土壤	3 (0)	0. 0 0 2 mg/L	0. 0 1 mg/L										
地下水	3 (3)	0. 4 6 mg/L	0. 0 1 mg/L										
1 月 1 1 日(水)	<p>・揚水ばっ気処理水の分析結果判明 (問題なし)</p> <p>・行政から稼働許可取得</p>												
1 月 1 6 日(月)	<p>・揚水ばっ気開始予定</p>												


以 上

S S敷地内・外におけるボーリング調査結果について

(1) S S敷地内調査結果 (合計9地点・・・初回調査：○ 追加調査：☆)

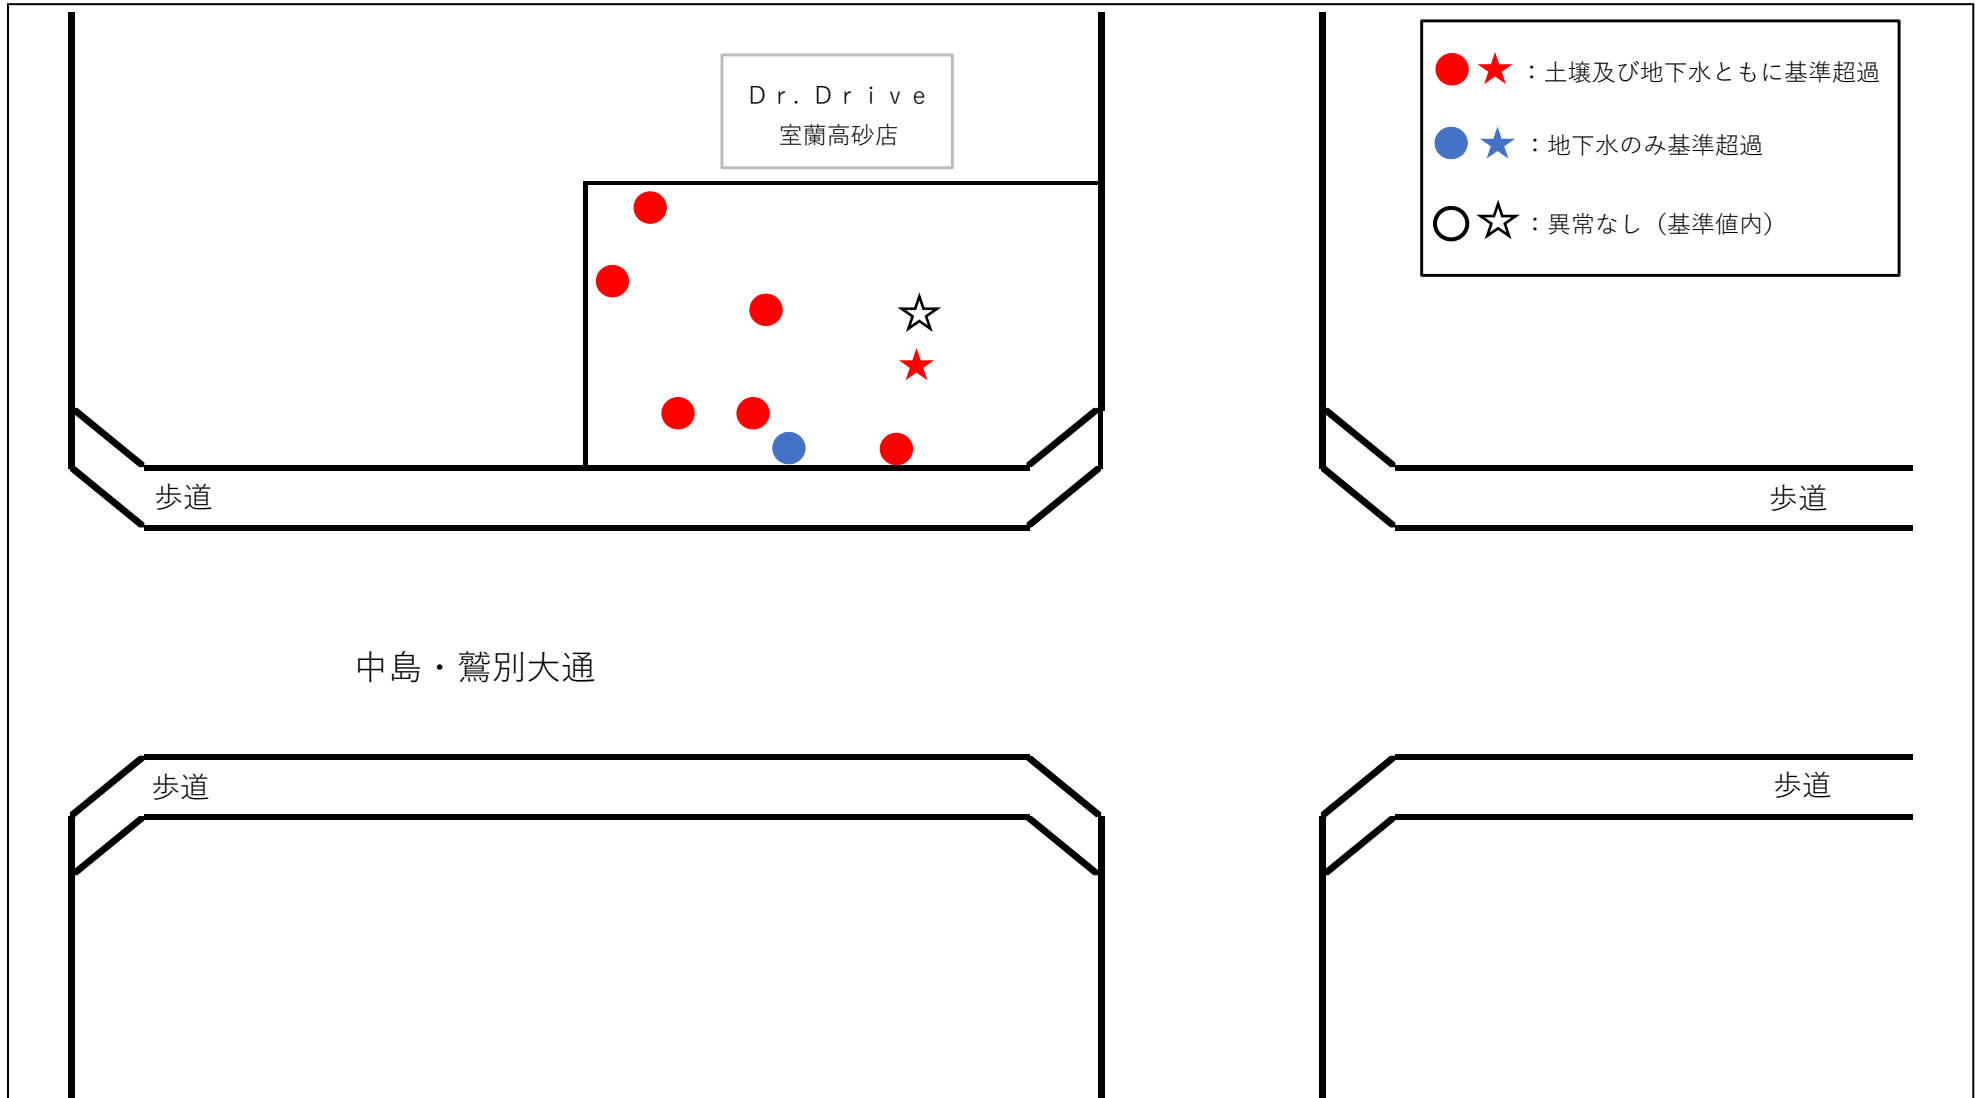

(2) S S敷地外調査結果 (合計23地点・・・初回調査：○ 追加調査：☆)

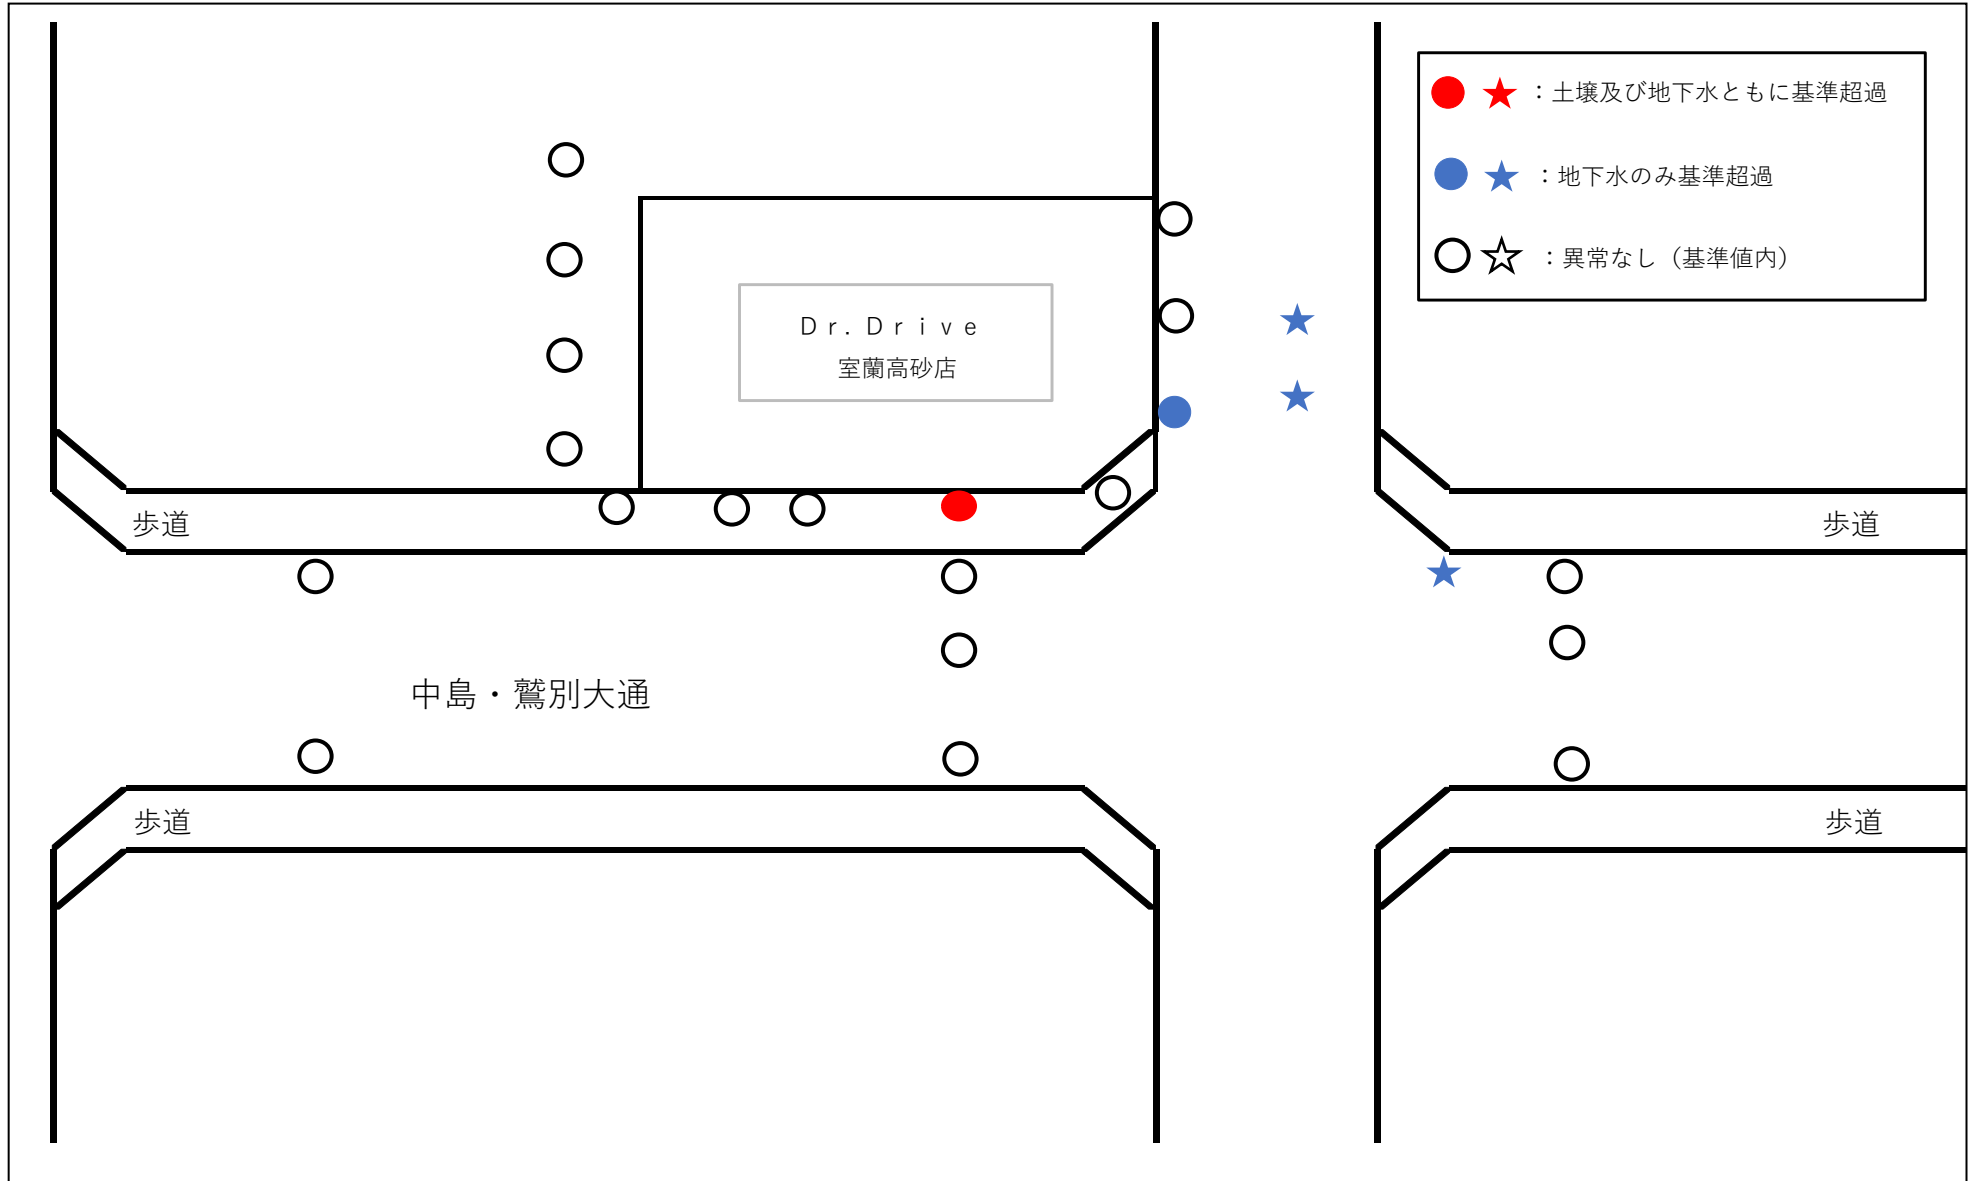

sÍ<vUOq, `—–ŮđÍ:sŮđ– voOq

¤ ¥ ŮđÍ:

x ç FÍ<ry½ñ-U“~ yQ <WrzòL Āb
 x Ůđ°Ž›y ç Fvđ~bj<² <WrzjŮW W\
 x ‹Ívđ~bj •>½ñ-y ŮđWŽ y <WvUOq•| ç FÍ<
 rz •z ®ß`—e| ç Fy <Wr • WMnj^s •®ß
 â ° ç F•ó ±vŮđW^cj s,

¤ ¥ Ůđ–

€ ç Fy <WrjŮ•WŽbj|ê~ãç-ª»èñy 'y y V”
 Ůđbj•ysáS”——^sV”| ç F•óyrš W, `—
 j•>½ñ-y?prsh—•´y?pry+ àV”Ůđ–•,
 àª»èñz6ESüïrM– ¤»?pWE^d-¥ ^sV”| ?p-hy•yrzuZ|?pry
 +V”Ůđ–•,
 â ° ~ èÁÆé±s,

sÍ<vUOqİlyS U•|ŮđÍ:U“~Ůđ–•, Ojb%bjW| ÀX
 X'õJyç™•šuw”| •lyŮñ §•Ò,bŮñy è Uy, •èQ^s
rŮđÍ:y, •¾Š-u|) bqÒ,•đ~bq%O•%d}

